

Darbai priskiriami užsakymui
Planinis

TVIRTINU:

Algirdas Rimiškis

(Vardas, Pavardė, Parašas)

2026 m. _____ mėn. _____ d.

Statinio apžiūros aktas

Nr. (7.3-4) - 20260106/12

Mažeikių g. 75, Juodeikiai, Mažeikių r., 89453

Statinio adresas - NPG; GP-2; 12 KVARTALAS; Apšvietimo bokštai

Apžiūra - Specialioji

Apžiūros tikslas - įvertinti apšvietimo bokštų būklę

Žurnalo Nr. 118

Akto išrašymo data 2026-01-09

Apžiūros rezultatai			
Nr.	Konstruktivas	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
AB-2/1	Apšvietimo bokštai	Apšvietimo bokštas AB-2/1 (10 kelias. Įvažiavimas taro TPP-64/ KR-601/2) Bokšto antikorozinė danga visiškai sunykusi, metalo paviršius aprūdijęs. Nėra kontraveržlių. Bokštas padėtas ant metalo kampuočio. Pamatas aptrupėjęs	-bokštą demontuoti/ sumontuoti- 2,8t; -rifliuoto viršutinė metalo aikštelę pakeisti į cinkuotas groteles– 12m²; -pervirinti sujungimo nekokybiškas siūles, pašalinti virinimo broką ir pan.- 10 % viso kiekio; -dažomo bokšto paviršiaus plotas~ 50m²/t - 140m²; -paruošti metalo k-jų, kopėčių, aikštelių, ankerinių varžtų paviršius iki SA2½ švarumo klasės- 140m²; -padengti 140m² išorine dažymo sistema: I- as sluoksnis ≥120µm Interseal 670HS; II- as sluoksnis ≥60µm Interthane 990 RAL 7035; -bokšto vertikalumą išstatyti 0,002H (m). Pateikti išpildomąją geodezinę nuotrauką; -po bokšto vertikalumo reguliavimo, užsukti konveržles, visą pamato antpolio (rostverko) paviršių nuvalyti ir užbetonuoti, kad uždengtų ankerinius varžtus su nuolydžiu į kraštus ≥2.5 proc.- 1,9m³; -pritvirtinti ir nudažyti įžeminimo juostą; -betono ir bokšto rėmo lietimosi siūles užhermetinti.
AB-3/1	Apšvietimo bokštai	Apšvietimo bokštas AB-2/1 (10 kelias. Įvažiavimas taro TPP-64/ KR-601/2) Bokšto antikorozinė danga visiškai sunykusi, metalo paviršius aprūdijęs. Nėra kontraveržlių. Bokštas padėtas ant metalo kampuočio. Pamatas aptrupėjęs	-bokštą demontuoti/ sumontuoti- 2,8t; -rifliuoto viršutinė metalo aikštelę pakeisti į cinkuotas groteles– 12m²; -pervirinti sujungimo nekokybiškas siūles, pašalinti virinimo broką ir pan.- 10 % viso kiekio; -dažomo bokšto paviršiaus plotas~ 50m²/t - 140m²; -paruošti metalo k-jų, kopėčių, aikštelių, ankerinių varžtų paviršius iki SA2½ švarumo klasės- 140m²; -padengti 140m² išorine dažymo sistema: I- as sluoksnis ≥120µm Interseal 670HS; II- as sluoksnis ≥60µm Interthane 990 RAL 7035; -bokšto vertikalumą išstatyti 0,002H (m). Pateikti išpildomąją geodezinę nuotrauką; -po bokšto vertikalumo reguliavimo, užsukti konveržles, visą pamato antpolio (rostverko) paviršių nuvalyti ir užbetonuoti, kad uždengtų ankerinius varžtus su nuolydžiu į kraštus ≥2.5 proc.- 1,9m³; -pritvirtinti ir nudažyti įžeminimo juostą; -betono ir bokšto rėmo lietimosi siūles užhermetinti.

Apžiūros rezultatai			
Nr.	Konstruktyvas	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
AB-4/1	Apšvietimo bokštai	Apšvietimo bokštas AB-2/1 (10 kelias. Įvažiavimas taro TPP-64/ KR-601/2) Bokšto antikorozinė danga visiškai sunykusi, metalo paviršius aprūdijęs. Nėra kontraveržlių. Bokštas padėtas ant metalo kampuočio. Pamatas aprūpėjęs	<ul style="list-style-type: none"> -bokštą demontuoti/ sumontuoti- 2,8t; -rifliuoto viršutinė metalo aikštelę pakeisti į cinkuotas groteles– 12m²; -pervirinti sujungimo nekokybiškas siūles, pašalinti virinimo broką ir pan.- 10 % viso kiekio; -dažomo bokšto paviršiaus plotas~ 50m²/t - 140m²; -paruošti metalo k-jų, kopėčių, aikštelių, ankerinių varžtų paviršius iki SA2½ švarumo klasės- 140m²; -padengti 140m² išorine dažymo sistema: I- as sluoksnis ≥120µm Interseal 670HS; II- as sluoksnis ≥60µm Interthane 990 RAL 7035; -bokšto vertikalumą išstatyti 0,002H (m). Pateikti išpildomąją geodezinę nuotrauką; -po bokšto vertikalumo reguliavimo, užsukti kontrveržles, visą pamato antpolio (rostverko) paviršių nuvalyti ir užbetonuoti, kad uždengtų ankerinius varžtus su nuolydžiu į kraštus i≥2.5 proc.- 1,9m³; -pritvirtinti ir nudažyti įžeminimo juostą; -betono ir bokšto rėmo lietimosi siūles užhermetinti.

Nuotraukos prie techninio patikrinimo punkto Nr. AB-2/1



Nuotraukos prie techninio patikrinimo punkto Nr. AB-3/1



Nuotraukos prie techninio patikrinimo punkto Nr. AB-4/1**Pastabos:**

Apšvietimo bokšto remontą ir padengimą antikorozine danga Rangovas atlieka savo gam. bazėje (ne OL teritorijoje).
El. dalies remontas, keitimas- Užsakovo.

Techninį patikrinimą atliko:

Inžinierius statybininkas

Laimonas Urbietis

(Vardas, pavardė, parašas, data)**Suderinta:**

Inžinierius statybininkas

Artūras Buselis

(Vardas, pavardė, parašas, data)