

LK-1 TK-208/1 AKLINIMO IR ARDYMO SCHEMA

Darbų SOW:

- 1) ● — - Aklių montavimas / demontavimas pagal schemą.
- 2) Paruošimas pragarinimui.
- 3) ■ - Demontuoti / montuoti po pragarinimo (išardymas, surinkimas, perpakavimas).
- 4) Demontuoti / montuoti vamzdelių pluoštą Ds500-1vnt.
- 5) Plovimas aukšto slėgio įranga (vamzdinį pluoštą, paskirstymo kamerą su dangčiu, korpusą su dangčių ir plaukojančia galvute).
- 6) TK-208/1 paruošti vidaus apžiūrai pagal inspekcijos planą.
- 7) Jei reikės montuoti / demontuoti presavimo žiedą Ds500 vamzdinio pluošto patikrai ir užaklinti kamščiais kiaurus vamzdelius.
- 8) Atlikti vamzdelių pluošto ir korpuso hidraulinį bandymą. (HB).

Reg.Nr. 26421

Gam.Nr. 57021

Inv.Nr. 12556

Ds 500 mm; L - 6900 mm;

$V_{\text{vamzdeliai}} - 0,420 \text{ m}^3;$

$P_s - 1,0 \text{ MPa};$

$T_s - 100 \text{ }^\circ\text{C}$

$P_d - 0,36 \text{ MPa};$

$T_d - 40 \div 100 \text{ }^\circ\text{C}$

$P_{HB} - 1,0 \text{ MPa};$

Terpe: angliavandenilines dujos

$V_{\text{korpusas}} - 0,830 \text{ m}^3;$

$P_s - 6,4 \text{ MPa};$

$T_s - 300 \text{ }^\circ\text{C}$

$P_d - 0,5 \text{ MPa};$

$T_d - 200 \text{ }^\circ\text{C}$

$P_{HB} - 1,1 \text{ MPa};$

Terpe: vandens garas

